

# **SPORÁK NA PEVNÉ PALIVO**

**FIKO 3U80            typ F 1346**  
**FIKO 3U80-P        typ F 1346 P**

## **NÁVOD NA MONTÁŽ INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU**

**THORMA Výroba k.s.**  
**Šávořská 1, 986 01 Fiřakovo**  
**Tel./fax: 047 / 45 11 537**

## 1. Všeobecne

Sporák na pevné palivo je tepelný spotrebič určený na varenie a pečenie v domácnostiach. Je konštruovaný na spaľovanie uhlia spôsobom prehorievania a je vhodný aj na spaľovanie palivového dreva.

Sporák môže byť inštalovaný do obyčajného prostredia definovaného STN 33 0300.

Všetky miestne predpisy, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných noriem, musia byť pri montáži dodržané.

Pred postavením sporáka je nutné informovať príslušného kominárskeho majstra, ktorý ako odborník skontroluje správne pripojenie sporáka na komín.

Sporák musí byť inštalovaný na podlahách s odpovedajúcou nosnosťou. Pri inštalácii je nutné dbať na zaistenie dostatočného prístupu na čistenie sporáka, dymovodu a komína.

Sporák musí byť pri prevádzke, ale aj mimo nej uzavretý, lebo inak sú ďalšie spotrebiče na komín výrazne ovplyvnené.

**POZOR:** pre reklamáciách alebo objednávkach náhradných dielov uvádzajte vždy názov, typ a výrobné číslo uvedené na údajovom štítku.

## 2. Technický popis, technické údaje a náčrtok (obr.č.1, obr.č.2)

Sporák Fiko 3U80 je základný typ, sporák Fiko 3U80-P je odvodený variant. Sporák Fiko 3U80, Fiko 3U80-P, (ďalej len sporák) je dvojplášťový. Medzi dvojitým plášťom (bočnice, predné kryty) sú vytvorené odvetrávacie otvory, ktoré zabezpečia intenzívnejšie odovzdávanie tepla a zároveň zabezpečujú ochladzovanie vonkajších krytov. Ochladzovanie prebieha v takej miere, že teplota povrchov bočných a predných krytov ostáva pod 100 °C a tým je zvýšená bezpečnosť pri manipulácii a prevádzkovaní. Funkčné priestory sporáka ( ohniskový, popolníkový priestor a sekcia pečúcej rúry s prieduchami) sú pevne spojené do konštrukčných uzlov krabicovitej formy.

Predná časť sporáka je rozdelená na dve časti. Vrchná ozdobná stena je smaltovaná, do nej zapadajú dvierka prikladacie a popolníkové, ako aj dvierka rúry na pečenie, ktoré sú vyberateľné.

Spodnú časť tvorí smaltovaný kryt, za ktorým je umiestnená odkladacia zásuvka na kolieskach.

Sporák sa skladá z varidlovej časti, spaľovacieho a palivového priestoru a priestoru na pečenie.

Varidlová časť slúži na varenie a ohrievanie jedál. Má plechovú oceľovú

platňu, ktorá je usadená v smaltovanom ráme. Platňa je tesnená tesniacou šnúrou. V prehĺbenom liatinovom ložisku roštu je uložený pretriasací vyklápačový rošt. Ohnisko je obložené šamotovými tvarovkami a liatinou. Sekundárny vzduch sa privádza do ohniska cez ohrievač sekundárneho vzduchu. Pod roštom je popolníkový priestor s popolníkovou zásuvkou. Popolník a ohnisko sú kryté liatinovými dvierkami, vybavené tesnením a ručnou reguláciou spaľovacieho vzduchu.

Vedľa ohniska je smaltovaná rúra na pečenie s dvoma párami nosných rebier pre príslušenstvo. Je uzavierateľná vyberateľnými dvierkami, ktoré sú k obrube rúry pritláčané oceľovými pružinami. Pod rúrou je otvor na čistenie spodnej časti priestoru pod ňou, ktorý je zakrytý smaltovaným vekom priskrutkovaným dvoma maticami.

Sporák je na komín napojiteľný z bočnej, zo zadnej alebo vrchnej časti. Vyrába sa v pravostrannom a ľavostrannom vyhotovení.


Odvozená varianta Fiko 3U80-P sa líši od základného typu Fiko 3U80 tým, že dvierka pečúcej rúry sú opatrené priezorníkom a teplomerom. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny na výrobku.

Menovitý výkon:	8,5 kW
Účinnosť pri menovitom výkone:	min. 67 %
Prevádzkový ťah komína:	15 ± 1 Pa
Výška pracovnej plochy	850 mm
Šírka sporáka	850 mm
Hĺbka sporáka	600 mm
Priemer odťahového hrdla:	130 mm
Výška po spodný okraj odťahového hrdla:	640 mm
Hmotnosť	cca 126 kg
Rozmery rúry na pečenie:	
Šírka:	334 mm
Hĺbka:	455 mm
Výška:	234 mm
Plocha varnej platne:	0,34 m <sup>2</sup>

Doporučené palivo: hnedé uhlie, palivo I. triedy skupina b,  
výhrevnosť: 16÷18 MJ.kg<sup>-1</sup>


Približná spotreba predpísaného paliva pri menovitom výkone:  
2,5 – 2,8 kg.hod.<sup>-1</sup>

Súvisiace normy: STN 06 1201, STN EN 12815, STN 73 4201,  
STN 73 4210, PN 913 10, STN 92 0300

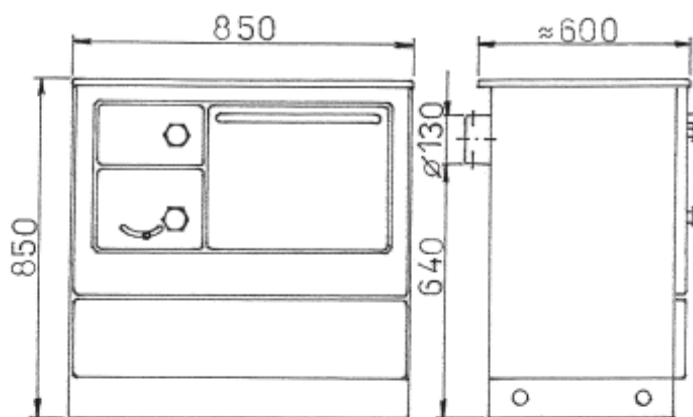

obr. č. 1

ROZMEROVÝ NÁČRT: FIKO 3U80

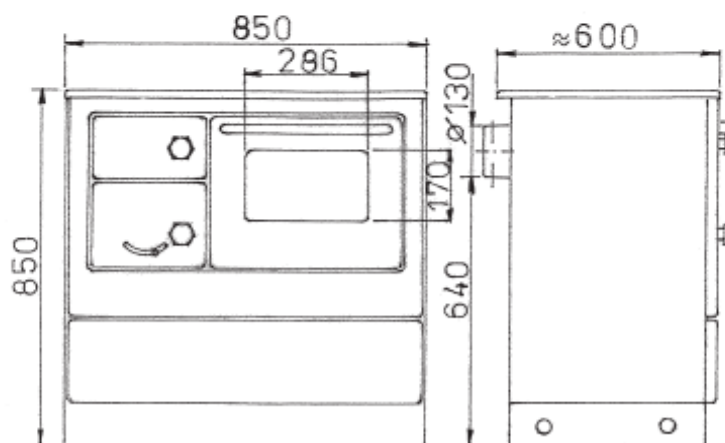

obr. č. 2

ROZMEROVÝ NÁČRT: FIKO 3U80-P

### 3. Montáž (obr. č. 3)

Odťahové hrdlo (1) namontujte na dymový vývod, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Ak ho chcete namontovať na bočnú alebo zadnú stenu, odstráňte súčiastky z dymového otvoru. Veko (2) na vonkajšej bočnici a veko (3) s tesnením (4) na vnútornej bočnici alebo zadnej stene sú spojené v jeden celok pomocou skrutkového spoja (5,6,7.), čo je potrebné odmontovať. Odporúčame pritom použiť tesniaci tmel z jemnej šamotovej múčky rozrobený vodným sklom na utesnenie odťahového hrdla.

Ak odťahové hrdlo namontujete na dymový vývod vnútorného plášťa a zadnej steny, podložku (8) namontujte z vnútra plášťa k odťahovému hrdlu.

Ak ho chcete namontovať na oceľovú platňu, vyberte malé veko z otvoru a priskrutkujte odťahové hrdlo k zadnej platni.


## 4. Inštalácia

Pri inštalácii dodržať všetky príslušné projektové, bezpečnostné a hygienické smernice v zmysle vyhlášky č. 84/97.


Pred pripojením sporáka sa presvedčte, či je dostatočný ťah v komíne. Plameň zapáleného papiera alebo sviečky má byť vtiahnutý do komínového otvoru. Sporák musí byť pripojený na komínový sopúch najkratším smerom.

Sporák musí byť na komínový prieduch vždy pripojený so súhlasom príslušného kominárskeho podniku v súlade s STN 73 4210.

Keď nemôže byť sporák pripojený na komínový sopúch bezprostredne, má byť príslušný dymovod v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu stúpať. Dymovody môžu byť max. 1,5 m dĺžky. V každom prípade je potrebné dymové koleno alebo rúru nasadené na odťahové hrdlo poistiť proti uvoľneniu kolíkom. Dymové rúry a kolená musia byť medzi sebou a sporákom pevne a tesne spojené a zasunuté do seba na dĺžku min. 80 mm v smere komínového ťahu. Otvor komína musí byť opatrený plechovým púzdom, ktorý svojim priemerom zodpovedá priemeru použitých dymových rúr. Správne a nesprávne pripojenie sporáka na komín je znázornené na obr. č. 4.

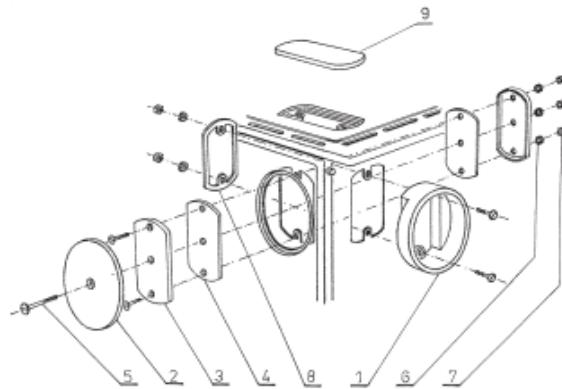

obr. č. 3  
MONTÁŽ

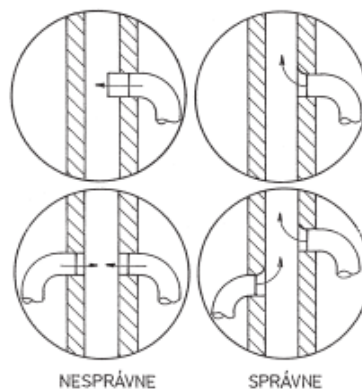

NESPRÁVNE SPRÁVNE

obr. č. 4  
PRIPOJENIE NA KOMÍN

## 5. Protipožiarna bezpečnosť


Pri inštalácii je treba prísne dodržiavať zásady požiarnej ochrany obsiahnuté v STN 92 0300.

V prípade blízkosti horľavých stavebných hmôt a predmetov o stupni horľavosti B, C<sub>1</sub> a C<sub>2</sub> podľa STN 73 0823 postavte sporák s príslušným dymovodom do bezpečnej vzdialenosti, ktorá je min. 400 mm od týchto predmetov.

Bezpečnú vzdialenosť je treba zdvojnásobiť, ak by boli sporáky s dymovodom postavené v blízkosti horľavých hmôt stupňa horľavosti C<sub>3</sub>. To isté treba urobiť i vtedy, keď stupeň horľavej hmoty nie je preukázaný.

Bezpečnostná vzdialenosť sa môže znížiť na polovicu pri použití nehorľavej, tepelne izolujúcej tieniacej dosky o hrúbke min. 5 mm umiestnenej tak, aby medzi doskou a chráneným horľavým predmetom zostala 25 mm vzdušná medzera.

Keď je podlaha z horľavého materiálu, postavte sporák na nehorľavú tepelne izolujúcu podložku, ktorá svojimi rozmermi presahuje obrys sporáka vpredú o 300 mm a na ostatných stranách najmenej o 100 mm. Najmenšie rozmery podložky a spôsob jej umiestnenia sú znázornené na obr. č. 5.

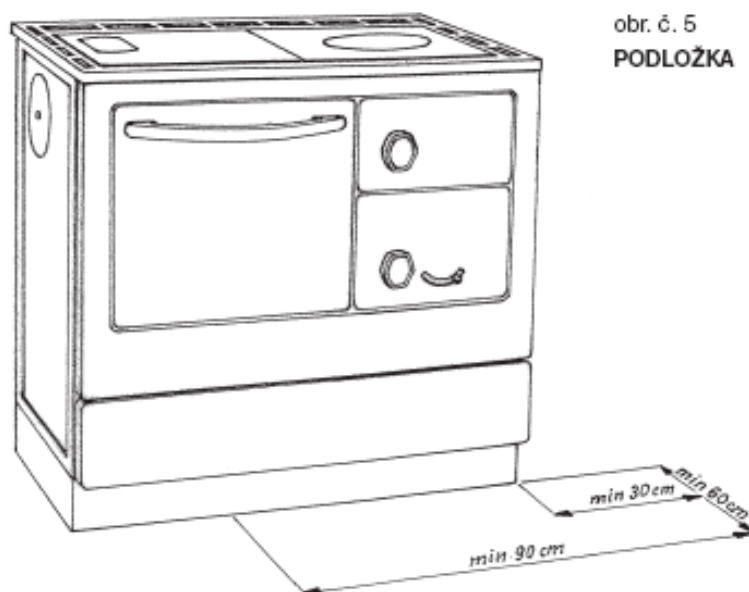

Tieniaca doska umiestnená na chránenom predmete musí presahovať obrys sporáka včítane dymových rúr na každej strane najmenej o 150 mm a nad jeho hornou plochou najmenej o 300 mm.

Pre informáciu uvádzame zatriedenie stavebných hmôt z hľadiska horľavosti podľa STN 73 0823:

**Stupeň horľavosti A – nehorľavé:**

Napr. betón, cementová malta, škvára a pod.

**Stupeň horľavosti B – neľahko horľavé:**

Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami:

akumín, izomín, sadrokartónové dosky.

Drevocementové dosky: heraklit, velox, lignos, rajolit

Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast

Dosky z minerálnych a sklenených vlákien

**Stupeň horľavosti C1 – ťažko horľavé:**

Drevo listnaté: buk, dub

Dosky z vrstveného dreva: preglejka

Dosky z anorganických hmôt s organickými plnivami: hobrex

Drevotriekové, pilinové dosky: sirkolit, werzalit

Tvrдый papier s melaminovým povrchom: ecrona, umacart

**Stupeň horľavosti C – stredne horľavé:**

Drevo ihličnaté: borovica, modrín, smrek

Drevotriekové, pilinové dosky: pre všeobecné použitie podľa STN 49 2614, piloplast

Drevovláknité dosky: duplex, solodur

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky SP, korkové parkety, pazderové dosky

Lepenky so živicovým spojivom: bitalbit

**Stupeň horľavosti C3 – ľahko horľavé:**

Drevotriekové, pilinové a pilinotriekové dosky laminované, pilinové dosky, pilolamit

Drevovláknité dosky: akulit, bukolamit, bukolit, hobra, sololit

Dosky z rastlinných hmôt: korkové dosky typu BA, polyetylén, polymetylmetakrylát, polypropylén

Polystyrén: húževnatý, ľahčený, štandardný

Polyuretán: PVC- ľahčený

Gumová izolačná fólia 7795, sklený laminát polyesterový

Lepenky a hmoty so živičným spojivom

**6. Regulácia prívodu spaľovacieho vzduchu**

Regulačná ružica prívodu spaľovacieho vzduchu je umiestnená na popolníkových dvierkach. Prívod vzduchu sa reguluje posúvaním gombíka regulačnej ružice.

## 7. Nastavovanie varenia a pečenia


Zakurovaciu klapku pri varení je potrebné nastaviť na značku "O" a pri pečení na značku "Z". Klapka sa nastavuje pomocou manipulačného kľúča.

## 8. Prevádzka hnedým uhlím

Pri zakurovaní musí byť rošt čistý, cez ohňové dvierka rozložte na rošte papier alebo suchú drevitú vlnu a drobné triesky zo suchého mäkkého dreva. Na to nasypete približne 80 dkg uhlia a nálož podpáľte, predtým ale čap zakurovacej klapky nastavte na znak "O". V záujme rýchleho dosiahnutia menovitého výkonu po 10 min. priložte asi 80 dkg uhlia (závisle od výhrevnosti paliva) čím dosiahnete o 25 až 30 min. požadovaný prevádzkový stav spotrebiča. Po tomto sa už doporučuje zaistiť rovnomernú dávku paliva (v 20 min. intervaloch).

Ak sporák dymí počas prikladania paliva pre zlý ťah komína, stačí ak predtým uzavriete popolníkové dvierka, resp. regulačnú ružicu. Počas rozhorenia základnej vrstvy (15 – 20 min) môžu byť nechané popolníkové dvierka málo pootvorené. Keď prvá nálož vyhorí, odsunie sa žeravé uhlie k liatine a na prázdnu časť roštu sa priloží ďalšia dávka, ktorý sa musí priložiť až k odsunutému žeravému uhliu ( obr. č. 6), nesmie ho však celkom prikryť. Rošt musí byť uhlím celkom pokrytý, aby medzi nálož nemohol vniknúť do ohniska vzduch v nadmernom množstve. Menovitý výkon spotrebiča dosiahnete reguláciou intenzity horenia.

Nastavený výkon je možné udržať občasným prečistením roštu od popola, pomocou kutáča a lopatky. Priemerne je potrebné k udržaniu menovitého výkonu sporáka prerošťovať asi 40 -50 min. intervaloch. Roštovanie sa robí pomocou ťahadla roštu ráznymi priamymi pohybmi. Keď je v ohnisku veľa popola, pomocou kutáča a lopatky odstráňte tuhé zbytky paliva.

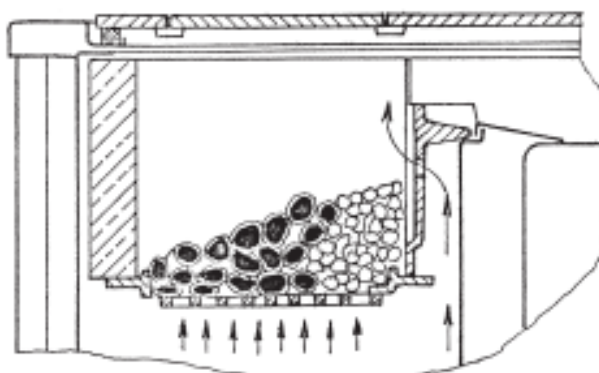

obr. č. 6

PREVÁDZKA HNEDÝM UHLÍM

## 9. Pečenie

Ak chcete v sporáku piecť, počkajte kým sa čerstvo naložené palivo pri pootvorených popolníkových dvierkach dostatočne rozhorí a potom postupujte nasledovne:

Čap zakurovacej klapky pomocou manipulačného kľúča v platni pootočte tak, aby zárez ukazoval na znak "Z". Pri pečení je možné používať na vnútorné tienenie zvrchu pekáč alebo plech na pečenie. Keď už v rúre dosiahla teplota potrebná na pečenie, vložte plech s pečivom na dno alebo na spodné rebrá rúry podľa druhu pečiva. Potom popolníkové dvierka môžete uzavrieť. Podľa druhu a podľa priebehu pečenie reguláciu vzduchu uzavrite viacej alebo menej. Pri pečení otočte pekáč s pečivom podľa potreby.

Drôtená mriežka je nevyhnutnou pomocou pri pečení. Slúži na podkladanie plechu na pečenie a iných pekáčov rôznych rozmerov. Pre informáciu uvádzame, že pečenie buchiet pri normálnom ťahu pri použití hnedého uhlia trvá približne 20 min. Plech na pečenie buchiet umiestnite na dno a doporučuje sa použiť tienenie zhora. Prvých 5 minút pečte s úplne otvorenou reguláciou vzduchu a potom už postupujte v regulovaní podľa potreby dopekania.

## 10. Pripomienky pre prevádzku

Pri trvalom a intenzívnom kúrení nenechávajte zakurovaciú klapku uzavretú, lebo sa spáli smalt z pečúcej rúry a spalínové kanály sa zbytočne zanášajú. Na bezchybnú funkciu sporák vyžaduje minimálny prevádzkový ťah komína 15 Pa. Podľa potreby je potrebné sporák dôkladne vyčistiť, pozorne prehliadnúť a prípadne poškodenú šamotáž opraviť vymazaním šamotovou múčkou rozrobenou vodným sklom.

Správnou údržbou sa zvyšuje životnosť sporáka. Prípadné vnútorné praskanie a pukanie pri zakurovaní alebo vychladnutí sporáka nie je závadou.

## 11. Hospodárna prevádzka

Hospodárne kúrenie neznamena menšiu teplotu, ale menšie náklady na palivo. Hospodárnosť a dobrá výkonnosť je najviac ohrozená netesnosťami sporáka ako napr. nedostatočne tesnené odťahové hrdlo. Netesnosť vznikne aj z chybné zostavených dymových rúr. Najvýhodnejšie je sporák napojiť bezprostredne do komína.

Pre sporák má byť prierez komína 15x15 cm. Palivo má byť uskladnené v suchom prostredí. Suché palivo lepšie horí, vydá viac tepla a je nižšia spotreba.

V sporáku spaľujte len predpísané palivo, uhlie menšieho zrnienia než 30 mm pre kúrenie je nevhodné, znižuje výkon i účinnosť sporáka. Pri spaľovaní jednotlivých palív vždy dodržte v návode predpísané inštrukcie.

Pokiaľ prvá nálož neprehorela, tak na rošt nepriložte ďalšie palivo, lebo sa zvyšuje spotreba a zároveň to zapríčiňuje zanášanie sadzami v priechodovej časti.

Do akej miery sa spaľujú spalné plyny, môžete sa presvedčiť pozorovaním spalín z komína. Pri nesprávnom prikladaní paliva vychádzajú z komína tmavé husté spaliny a pri správnom už za niekoľko minút svetlé spaliny. Pri správnom kúrení v sporáku nehučí. Hučanie ukazuje, že sa kúri chybné, uniká nadmerné množstvo tepla a nespálných látok do komína.

Keby pri kúrení (podľa tohto návodu) hučalo v sporáku, treba nastaviť ťah komína znížením množstva vzduchu do ohniska.

Stáva sa, že po uplynutí určitého času v sporáku slabšie horí (obvykle tam, kde sú dvere a okná utesnené), ale pri otvorenom okne alebo dverách horí dobre. Príčinou je veľmi utesnená miestnosť a nedostatok kyslíka v miestnosti. Otvorením okna alebo dverí sa odstráni. Najlepšie je vytvoriť predpoklady pre stály prítok vzduchu do miestnosti odstránením tesnenia z hornej časti okna.

Keď v sporáku po zakúrení horí dobre, ale neskôr sa horenie zhoršuje, vtedy je pravdepodobne rošt zapchatý do popola.

Palivo horí zle, keď:

- je vlhké,
- je vrstva paliva hrubá,
- rošt nie je celkom pokrytý palivom a okolo nálože prúdi studený vzduch,
- je nedostatočný prívod vzduchu do ohniska alebo miestnosti.

Nesprávnou obsluhou sa sporák zanesie sadzami a jemným popolčekom, preto je potrebné občas vyčistiť vnútorné časti sporáka podľa návodu. Sadze vo výmenníkovej časti sporáka a pod platňou tvoria nežiadúcu tepelnú izoláciu, Na dosiahnutie dobrej tepelnej pohody je potrebná optimálna vlhkosť vzduchu v miestnosti, preto doporučujem použiť odparovače.

## 12. Dôležité upozornenia

Za okolností vedúcich k nebezpečeniu prechodného vzniku horľavých plynov alebo pri prácach s nebezpečím požiaru alebo výbuchu (napr. lepenie podlahovín a pod.), musí byť sporák včas pred vznikom nebezpečia z prevádzky odstavený.

- Sporák musí byť obsluhovaný podľa tohto návodu. Obsluhovať sporák smú len dospelé osoby, ponechať deti pri sporáku, ktorý je v prevádzke je neprípustné.
- K zakurovaniu nesmú byť použité žiadne horľavé kvapaliny.

- **POČAS PREVÁDZKY JE ZAKÁZANÉ ZVYŠOVAŤ MENOVIÝ VÝKON SPORÁKA POUŽÍVANÍM HORĽAVÝCH KVAPALÍN ALEBO OTVORENÍM POPOLOVÝCH DVIEROK .**
- Na manipuláciu s ťahadlom roštu používajte manipulačný kľúč.
- Do blízkosti popolníkových dvierok sa nesmú odhadzovať horľavé predmety.
- Popol treba vynášať pozorne a odkladať ho do nehorľavých nádob s vekom.
- Poškodený sporák, funkčne nespôsobilý, sa nesmie používať. Užívateľ sa musí postarať o jeho odbornú opravu pred pokračovaním v prevádzke.
- Stav hromadenie popolčeka v dymovej rúre a kolena treba kontrolovať mesačne aspoň raz a podľa potreby vykonať čistenie.
- Za prevádzky je potrebné občas dohliadať na funkciu sporáka a požiarne bezpečnosť. Treba kontrolovať stav paliva v ohnisku, zanesenie roštu popolom, stav regulačných orgánov spaľovacieho vzduchu, či sú dvierka riadne zavreté a kontrolovať čistotu okolia kachlí, či sa tam nenachádzajú horľavé predmety.

### 13. Čistenie a údržba

Vyprázdnenie ohniska od zvyškov spaľovania sa robí po ukončení prevádzky, keď je sporák mimo prevádzky. Vyprázdnenie ohniska od zvyškov škváry a popola dosiahneme tak, že ťahadlom roštu potiahneme hriadeľ roštu kúsok k sebe a pootočíme ho doprava, pokiaľ sa popol nezosype do popolníkovej zásuvky. Potom rošt vrátíme do pôvodnej polohy.

Pri čistení sporáka postupujte takto: vyberte platňu a veko z rámu platne, potom odoberte kryt kanála, ktorý je vedľa ohniska, aby ej tento priestor bol prístupný na čistenie. Tým je odkrytý celý priestor nad pečúcou rúrou a ohniskom. Zo zvislých dymových kanálov potom môžete sadze zmetať až na dno sporáka.

Potom odstráňte z prednej steny vybrateľné dvierka pečúcej rúry, podľa obrázkov č. 7, 8, 9 nasledovne:

#### **Postup pri vyberaní dvierok rúry na pečenie:**

1. dvierka rúry otvoríme (obr. 7)
2. poistky na závesoch označené šípkami otočíme do polohy „b“
3. dvierka privrieme na doraz a zároveň ich spodnú časť vytiahneme (obr. 8)

Ďalej odmontujte matice od veka čistiaceho otvoru, odoberte veko, potom pod pečúcou rúrou v strede deliacej prepážky nájdete čistiace dvierka, ktoré miernym zdvihnutím a ťahaním treba vybrať (otvoriť). Keď je už odkrytý celý priestor pod pečúcou rúrou, odstráňte sadze pomocou hrabadla do podloženej popolníkovej zásuvky.


Po vyčistení sporáka všetky odobraté dielce založte na svoje pôvodné miesta tak, aby tam pevne sedeli a tesne priliehali.

### Postup pri vkladaní dvierok rúry na pečenie:

1. dvierka rúry (obr.9) držíme vo zvislej polohe a závesy zasunieme do púzdiar
2. dvierka otvoríme a poistky otočíme do polohy „a“
3. dvierka zavrieme

## 14. Zoznam príslušenstva

- 1 ks smaltovaný pekáč
- 1 ks smaltovaný plech na pečenie
- 1 ks mriežka
- 1 ks odľahové hrdlo
- 1 ks manipulačný kľúč
- 1 ks hrabadlo
- 1 ks podložka k odľahovému hrdlu
- 1 ks veko platne
- 1 ks malé veko zadnej platne

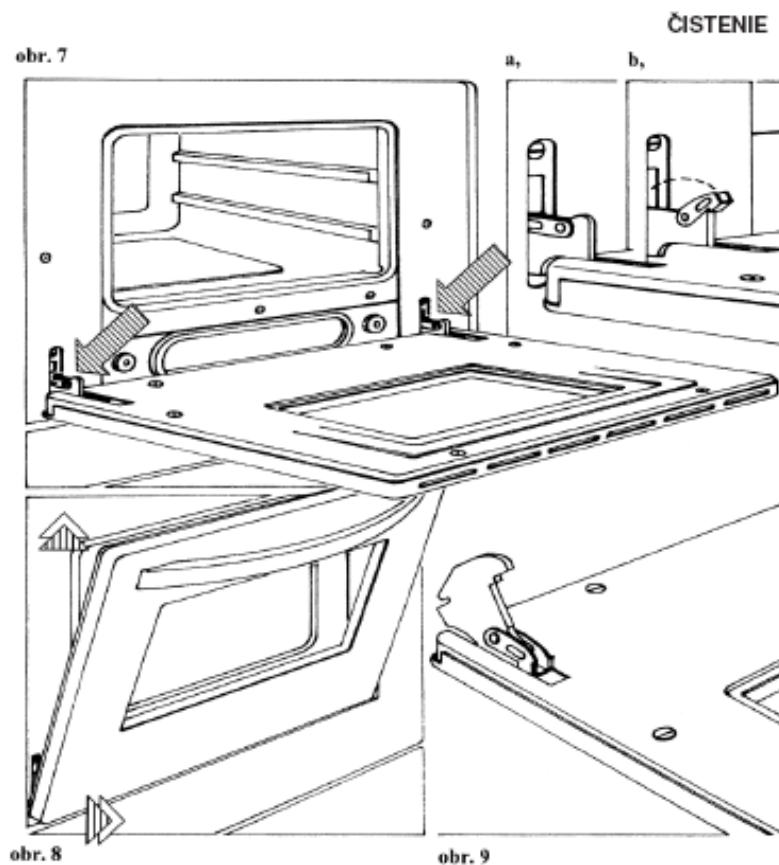

## 15. Zoznam náhradných súčiastok

Platňa predná	
Platňa zadná	
Veko	vyhotovenie: pravé – ľavé
Rošt s ťahadlom	
Rám klapky	
Klapka	
Rukoväť s uzáverom popolových dvierok	vyhotovenie: pravé – ľavé
Rukoväť s uzáverom prikladacích dvierok	vyhotovenie: pravé – ľavé
Tesniaca šnúra platne	
Ohrievač sekundárneho vzduchu	

### Záruka

Keď sa vyskytne v záručnej dobe na Vašom sporáku funkčná vada alebo vada povrchovej úpravy, neopravujte ju nikdy sami. Záručné opravy vykonávajú záručné opravovne a výrobca. Mimozáručné opravy vykonávajú oprávnené servisné organizácie.

Za akosť, funkciu a vyhotovenie sporáka ručíme 2 roky od dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté dôkazateľne následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že sporák:

- bol obsluhovaný presne podľa návodu,
- bol pripojený na komín podľa platných noriem,
- nebol násilne mechanicky poškodený,
- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.

Pri reklamácií treba udať presnú adresu a uviesť okolnosti, za ktorých k nej došlo. Reklamáciu prešetríme, keď k reklamácií predložíte záručný list opatrený dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Pri kúpe si vo vlastnom záujme vyžiadaťe čitateľne vyplnený záručný list.

O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.

Pri zakúpení spotrebiča skontrolujte sklo dvierok na pečenie. Prípadnú reklamáciu na poškodené sklo výrobca akceptuje do 15 dní od zakúpenia spotrebiča.

Je neprípustné spotrebič prevádzkovať pri tepelnom preťažení, to značí:

- množstvo požitého paliva je väčšie ako je doporučené,
- množstvo spaľovacieho vzduchu je väčšie ako je doporučené.

Tepelné preťaženie sa môže prejavíť:

- deformáciou oceľových platní
- prepálením roštu.

V prípade nesprávneho prevádzkovania výrobca neakceptuje reklamáciu na spotrebič.


Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

### **Dodatok:**

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi jednotlivé časti obalu nasledovne znehodnotiť:


- oceľovú pásku, kartón z vlnitej lepenky, pásku z plastickej hmoty odovzdať do zberu druhotných surovín
- drevené časti obalu využiť ako palivové drevo.

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi odovzdať výrobok po uplynutí doby jeho životnosti do zberu kovového šrotu, šamotové tehly, príp. sklo na skládku odpadu.

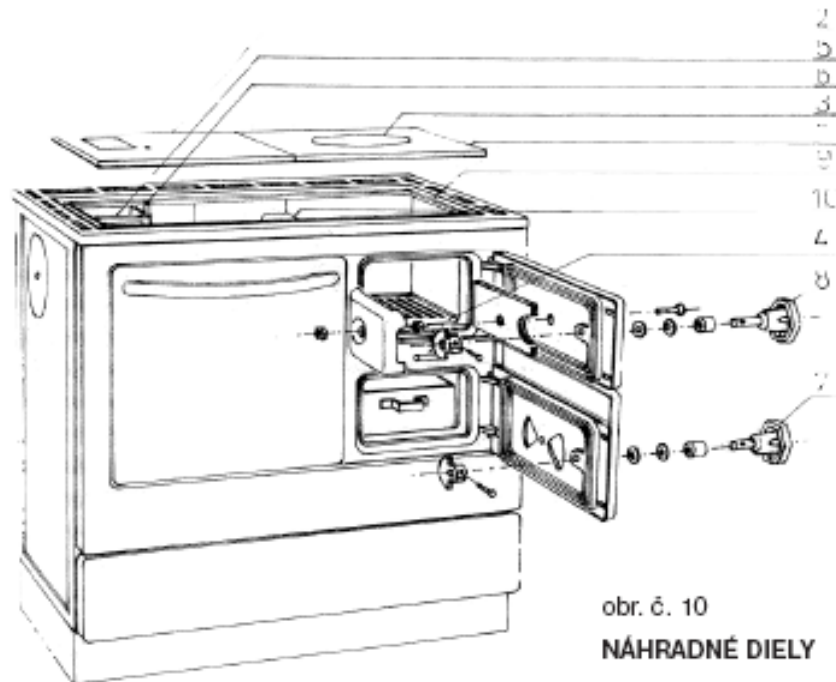

obr. č. 10  
NÁHRADNÉ DIELY


## NÁHRADNÉ DIELY

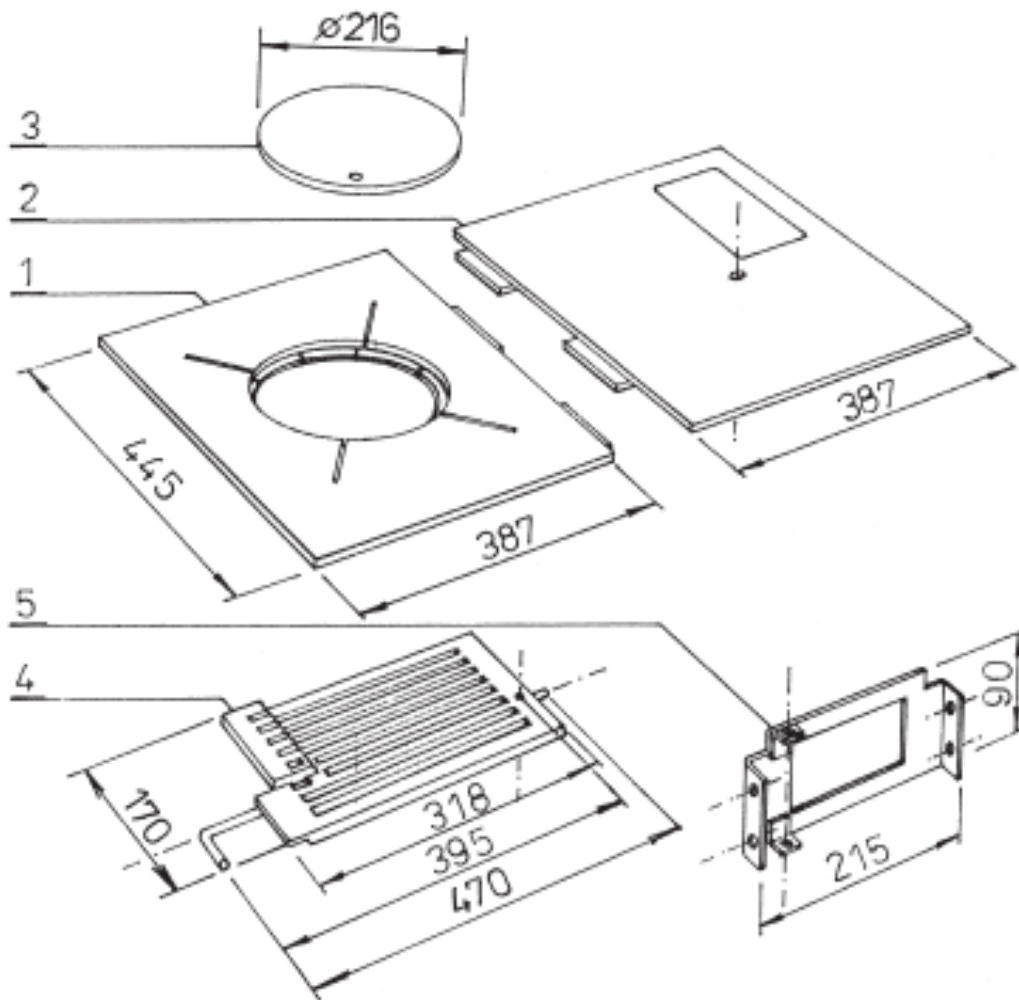

obr. č. 11

Pozícia	1	2	3	4	5
Názov	Platňa predná	Platňa zadná	Veko	Rošt s ťahadlom	Rám klapky
Prevedenie		pravé - ľavé			pravé - ľavé
Č. výkresu	134616101000	134616201000 P 134616206000 L	134616001003	L 931227001000	134611000000 P 134611005000 L
Materiál	oceľ, plech	oceľ, plech	oceľ, plech	sivá liatina, oceľ	oceľ, plech

## NÁHRADNÉ DIELY

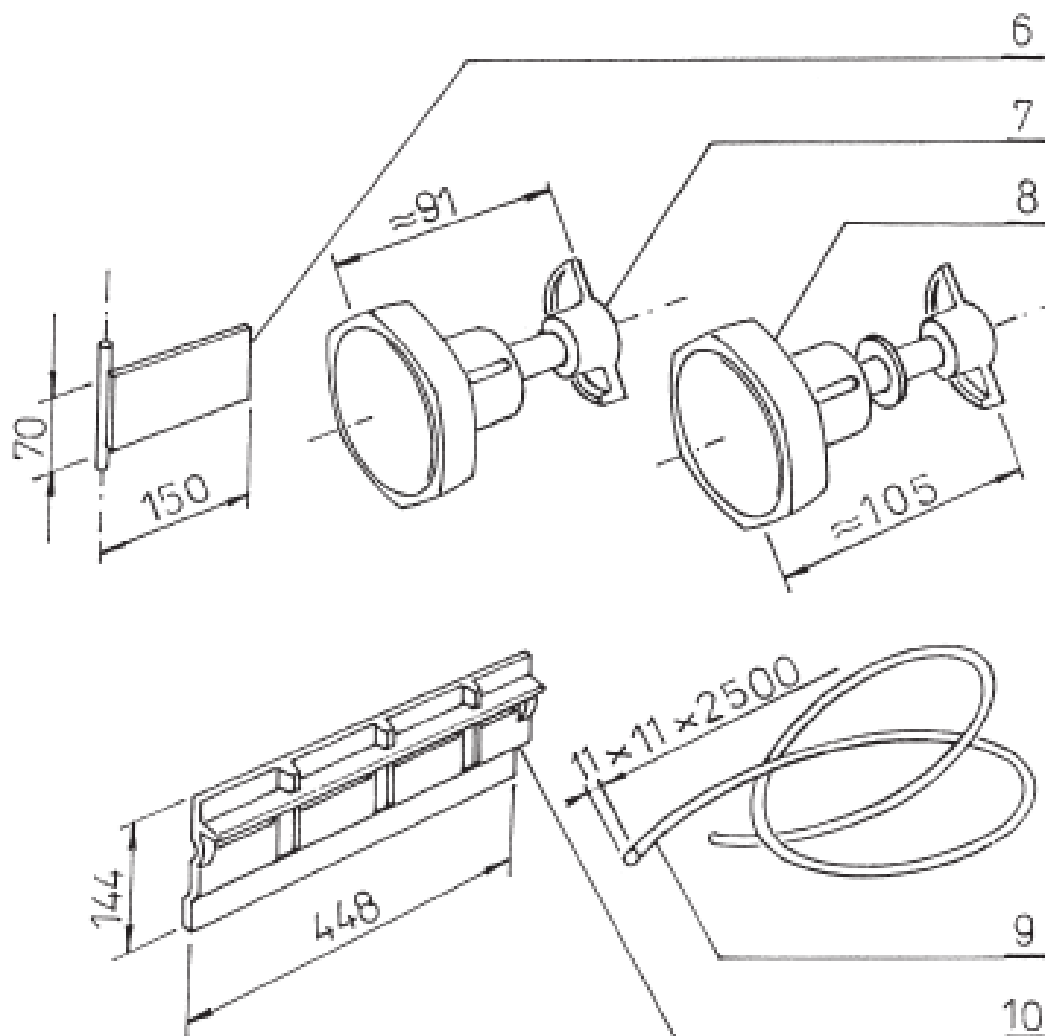

obr. č. 12

Pozícia	6	7	8	9	10
Názov	Klapka	Rukov. popol. dv.	Rukov. prikl. dv.	Tesn. šnúra plat.	Ohriev. sek. vzd.
Prevedenie	pravé - ľavé				
Č. výkresu	134612000000P	L931204201000	L931204101000	3460000X059	134600000038
	134612005000L				
Materiál	oceľ, plech	ultradur B 4520, oceľ, sivá liatina	ultradur B 4520, oceľ, sivá liatina	sklenené vlákno	sivá liatina







# ZÁRUČNÝ LIST

## NÁZOV A TYP VÝROBKU: SPORÁK NA PEVNÉ PALIVO

FIKO 3U80      typ F 1346      \*)  
 FIKO 3U80-P      typ F 1346 P      \*)

Výrobné číslo:      \*)      Akostná trieda:      \*)

Normy STN, PN: STN 06 1201, STN EN 12815, STN 73 4201, STN 73 4210,  
 PN 913 10, STN 92 0300

Dátum výroby, pečiatka a podpis  
 technickej kontroly      \*)

Pečiatka predajne,  
 dátum predaja, podpis      \*)

\*) vyplniť príslušnými pečiatkami, rukopisom, resp. čo sa nehodí škrtnúť.

**BEZ ÚDAJOV OZNAČENÝCH \*) JE ZÁRUČNÝ LIST NEPLATNÝ !**

Výrobok bol v záručnej oprave:	Pečiatka a podpis opravovne:
od: ..... do: .....	.....
od: ..... do: .....	.....
od: ..... do: .....	.....

**THORMA Výroba k.s.**  
**F i ľ a k o v o**